

Rockchip 量产烧录指南

发布版本:1.2

日期:2018.11



概述

本文介绍 RK 平台的量产烧录方案,包括如何制作烧录镜像、烧录工具使用和常见问题处理。



芯片名称	
RK3399	
RK3368	
RK3288	
RKPX5	
RK3188	
RKPX3	
RK312X	
RK3229/RK3228A	
RK3228H	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 生产技术人员

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016.07.18	1.0	LY	初稿
2016.08.30	1.1	LY	增加支持 PX5
2018.11.13	1.2	LY	增加 GPT 固件支持

目录

1.量产烧录方案	2
1.1 方案一(USB 升级方案)	2
1.2 方案二(SD 升级方案)	2
1.3 方案三(烧录器升级方案)	2
2.工具使用	3
2.1 FactoryTool 批量烧录工具	3
2.2 OemTool(制作 Demo 镜像工具)	3
2.3 SD_Firmware_Tool(SD 升级卡制作工具)	4
2.4 SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)	4
3.制作升级固件	6
4.烧录器设置	7
5.常见升级问题	8
5.1 下载 Boot 失败	8
5.2 下载 Boot 失败	8
5.3 准备 IDB 失败	8
5.4 下载 IDB 失败	9
5.5 下载固件失败	9

1.量产烧录方案

1.1 方案一(USB 升级方案)

步骤 1:制作 update.img 升级固件 步骤 2:使用 FactoryTool 进行批量烧录

1.2 方案二(SD 升级方案)

步骤 1:制作 update.img 升级固件

步骤 2: 使用 SD_Firmware_Tool 工具制作固件升级的 SD 卡 步骤 3: 插入升级 SD 卡,重新上电,进行固件烧录

1.3 方案三(烧录器升级方案)

步骤 1:制作 update.img 升级固件

步骤 2: 使用 SpiImageTool 工具制作烧录器的烧录文件

步骤 3:存储芯片接入烧录器,进行固件烧录



	 ● 升级 □ ● 我 □ ● 我 □ ● 日 □ ● 日 	○ 修复 设备列表 約电路 ; RootHub20 "聲 Port[1] - ❤ Port[1]	Demo拷贝 设备类型 Hub	iD	 進出 固件版本: Loader版本: 芯片信息: 升级信息 		成 成)
≂ ₩		设备列表 約电脑 \$RootHub20 ↓ ● Port[1]	设备类型 日 Hub	ID	固件版本: Loader版本: 芯片信息: 升级信息		لم لم	」
₹ 敗^		设备列表 約电脑 RootHub20 → ^{MM} Port[1]	设备类型 Hub	ID	Loader版本: 芯片信息: 升级信息	ID	凤	一 功
₹ ₩		设备列表)))))))))))))	设备类型 Hub	ID	芯片信息: 升级信息	ID	凤	动
<u>₹敗</u> ^		设备列表)))))))))))))	设备类型 Hub	ID	升级信息	ID	成	功
	- ₩	的电脑 RootHub20 一型 Port[1]	Hub					-75
		RootHub20	Hub					
		Port[1]	Hub			the second se		
		- + Port[1]		4				
		- Port[3]						
		-+ Port[4]						
		- 🗢 Port[5]				=		
		Port[6]	Loader	20				
		Port[2]						
	1	+ Port[3]						
		RootHub20						
	-	Port[1]	Hub	1				
		Port[2]						
		Port[3]				_		
		Port[5]						
-		Port[6]						
			← Port[2] ← Port[3] ← Port[3] ← Port[1] ← Port[1] ← Port[2] ← Port[2] ← Port[3] ← Port[4] ← Port[5] ← Port[6]	← Port[2] ← Port[3] ← Port[1] ← Port[1] ← Port[1] ← Port[2] ← Port[3] ← Port[4] ← Port[5] ← Port[6]		→ Port[2] → Port[3] → Port[1] Hub 1 → Port[1] → Port[1] → Port[2] → Port[2] → Port[3] → Port[5] → Port[6] → Port[6]		→ Port[2] → Port[3] → Port[1] → Port[2] → Port[2] → Port[3] → Port[6]

2.1 FactoryTool 批量烧录工具

使用步骤:

- 1. 点击"固件",选择升级固件
- 2. 如果有烧录 Demo 镜像,则勾选"Demo"选择 Demo 镜像(可选),Demo 镜像制作见 OemTool 工具使用
- 3. 点击"启动",开始自动检测升级设备
- 4. 连接升级设备,工具检测到后,自动开始升级

2.2 OemTool(制作 Demo 镜像工具)

船 Oem⊥具				
Oem数据: 镜像格式:		Fxt4	下朝分区,	选择
Pat32		LXIA	下戰力怪;	
磁盘卷标:				
磁盘大小(MB):	4096		□ 升级时不校验	
簇大小(扇区):	8		开始执行	

制作 Demo 镜像步骤:

1. 点击"选择...",选择制作镜像的 Demo 目录

Rockchip 量产烧录指南

- 2. 勾选"Fat32",目前只支持 Fat32 格式镜像
- 3. 设置"磁盘大小",只要大于 user 分区的容量,按 100M 对齐即可
- 4. 点击"开始执行",成功后会在工具目录下生成一个 OemImage.img 镜像文件

2.3 SD_Firmware_Tool(SD 升级卡制作工具)

EE	病心很过	则建并级磁盘上具 v1.46		
	第一步	:选择可移动磁盘设备 NORELSYS 1081 USB Dev	vice 29, 1G	SDBoot:2.12
	第二步	:选择功能模式		
		🔽 固件升级	🥅 РСВАЛЛІ́Ц	ND E SD 启动
	第三步	:选择升级固件		
				选择固件
	第四步	:选择Demo数据(可选)		
				选择Demo
				_
				开始创建
				恢复磁盘

SD 升级卡制作步骤:

- 1. 从下拉列表中,选中要制作的 SD 卡或 U 盘
- 2. 勾选"固件升级"
- 3. 点击"选择固件",选择 update.img 升级固件
- 4. 点击"开始创建"

2.4 SpiImageTool(烧录器镜像制作工具)

SpiImageTools v1.41
选择固件
生成文件
□ SPI Flash 空白填充: ⓒ OxO ○ OxFF

烧录器镜像制作步骤:

- 1. 点击"选择固件",选取 update.img 升级固件
- 2. 勾选"数据区预留"
- 3. 空白填充选择 0
- 4. 点击"生成文件",成功时会在工具目录下生成 boot0.bin 和 data.bin。
- 5. 将 data.bin 烧录到 emmc user 分区的 0 地址; RK3188/RKPX3 还需要将 boot0.bin 烧录到 emmc boot1 和 boot2 分区。

制作采用 GPT 分区表的烧录器镜像(仅 emmc 使用)

1.将 emmc 贴片到开发板,进入 maskrom 模式,使用 AndroidTool_2.6.3 工具,在高级功能下,先下载 Boot 成功后,点击"获取 Flash 信息",得到 total sector 值.

获取FlashInfo开	F始
Manufacturer:	SAMSUNG
Flash Size:	14910MB
Total Sector:	0x1 d1 f000
Block Size:	512KB
Page Size:	2KB
ECC Bits:	0
Access Time:	40
Flash CS:	0
一获取FlashInfo成	动

2.在原 Parameter 文件中增加一行,DISKSIZE:total sector 值

3.生成 update.img,然后按 emmc 烧录器镜像制作方法生成镜像(spiImageTool 版本 v1.4.1)

4.会生成 data.bin 和 gpt_backup.bin,将 data.bin 烧录到 emmc user 分区的 0 地址,gpt_backup.bin 保存的备份 gpt 不需要烧录,在系统启动时由 uboot 进行创建



- **1.** 在 Android 源代码目录下,运行 mkimage.sh 脚本带上 ota 参数,生成 system.img、boot.img 和 recovery.img 等,将其拷贝到 rockdev 的 image 目录下。
- **2.** 在 AndroidTool 的 rockdev 目录下,执行 mkupdate.bat 批处理,生成 update.img 升级固件.ubuntu 下执行 mkupdate.sh 脚本生成。下图为 mkupdate.bat 内容:

```
2 Afptool -pack ./ Image\update.img
3
4
5 RKImageMaker.exe -RK31 RK3188Loader(L)_V2.10.bin Image\update.img update.img -os_type:androidos
6
```

重点关注-RK31 这个参数,它需要跟设备匹配。如果不清楚这个值,可以通过下面方法获得:

● 打开 androidtool 工具,进入高级功能,选择这个方案的 loader 文件,点击"下载"

🗙 Android开发日	[具 v2.38
下载镜像 升级	涸件 高級功能
Boot:	E:\Rockchip\usb工作\firmware\3399\android\rk3 下载

● 点击下方的"读取 Chip 信息",右方会打印出以下信息, Image Chip Flag 就是那个参数

```
获取ChipInfo开始
Chip Tag: 33 33 30 43
Image Chip Flag: -RK330C
获取ChipInfo成功
```



EMMC 烧录数据: EMMC 分为 3 个部分, USER 区, B00T1 区和 B00T2, 把 SpiImageTool 生成的 data.bin 烧录到 USER 分区。RK3188/RKPX3 还需要将 boot0.bin 烧录到 emmc boot1 和 boot2 分区

1.2. EMMC EXT_CSD 需要配置的信息:

RK3188/RKPX3: EXT_CSD[167] = 0x1f (如果芯片支持,需要配置) EXT_CSD[162] = 0x1 (启用 reset pin) EXT_CSD[177] = 0x0 (默认值) EXT_CSD[178] = 0x0 (默认值) EXT_CSD[179] = 0x1 (0x8,从 boot1 启动) 其他全部配置默认值

其他主控:

EXT_CSD[167] = 0x1f (如果芯片支持,需要配置) EXT_CSD[162] = 0x0 (默认值) EXT_CSD[177] = 0x0 (默认值) EXT_CSD[178] = 0x0 (默认值) EXT_CSD[179] = 0x0 (默认值) 其他全部配置默认值

5.常见升级问题

5.1 下载 Boot 失败

ID	失敗	设备列表	设备类型	ID	升级信息
20	下载Boot失败	□			
		RootHub20			
		Port[1]	Hub	4	
		Port[6]	Maskrom	20	下载Boot失败
		Port[2]			
		Port[3]			
1		· · · · ·			

日志提示:

08:58:34 722 Layer<20,2-1-6>:下载Boot开始 08:59:41 498 〈LAYER 2-1-6〉ERROR:Boot_VendorRequest-->DeviceIoControl failed,Total(45058),Sended(0),1 08:59:41 499 〈LAYER 2-1-6〉ERROR:DownloadBoot-->Boot_VendorRequest471 failed,index(0) 08:59:41 502 [Error] Layer<20,2-1-6〉:下载Boot失败

可能的原因:

- 1. USB 信号不好(检查 usb 线路上的电容和电阻参数是否正常, usb 供电是否正常)
- 2. 主控虚焊或者电源供电问题

5.2 下载 Boot 失败

ID	失敗	设备列表	设备类型	ID	升级信息
20	测试设备失败	□夏 我的电脑			
		RootHub20			
		HUB Port[1]	Hub	4	
		Port[1]			
		Port[2]			
		Port[3]			
		Port[4]			
		Port[5]			
		Port[6]	Loader	20	测试设备失败

可能的原因:

1. DDR 颗粒或者走线问题

5.3 准备 IDB 失败

	ID 失敗	设备列表	设备类型	ID	升级信息	
	20 准备IDB失败	□				
		RootHub20				
			Hub	4		
		Port[1]				
		Port[2]				
		Port[4]				
		Port[5]				
		Port[6]	Loader	20	准备IDB失败	
09:13:28 244 09:13:43 001 09:13:48 010 09:13:48 016	Layer<20,2-1-6>:淮 <layer 2-1-6=""> INFO <layer 2-1-6=""> ERRO [Error] Layer<20,2</layer></layer>	备IDB开始 :CS(1) R:PrepareIDB>No -1-6>:准备IDB失败	(149: Found 1s	10 M B) t Flash CS	(SAMSI	UNG
可能的原因.						

1. Flash 虚焊或者不支持的颗粒

5.4 下载 IDB 失败

ID	失敗	设备列表	设备类型	ID	升级信息
20	下载IDB失败	□			
		HUB RootHub20			
		Port[1]	Hub	4	
		Port[6]	Loader	20	下载IDB失败

可能的原因:

- 1. USB 通讯问题(断电重试,需要使用有源 usb hub)
- 2. DDR 稳定性问题(使用 DDR 测试工具进行稳定性测试)

5.5 下载固件失败

ID	失敗	设备列表	设备类型	ID	升级信息
20	下载固件失败	□…■ 我的电脑			
		RootHub20			
		Port[1]	Hub	4	
		Port[4]			
		Port[6]	Loader	20	下载固件失败

可能的原因:

- 1. USB 通讯问题(断电重试,需要使用有源 usb hub)
- 2. Flash 问题(使用 AndroidTool 擦除 flash 重试)